



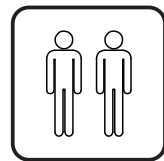

IN221101061V02_US_CA

920-072V80_920-072V81

EN

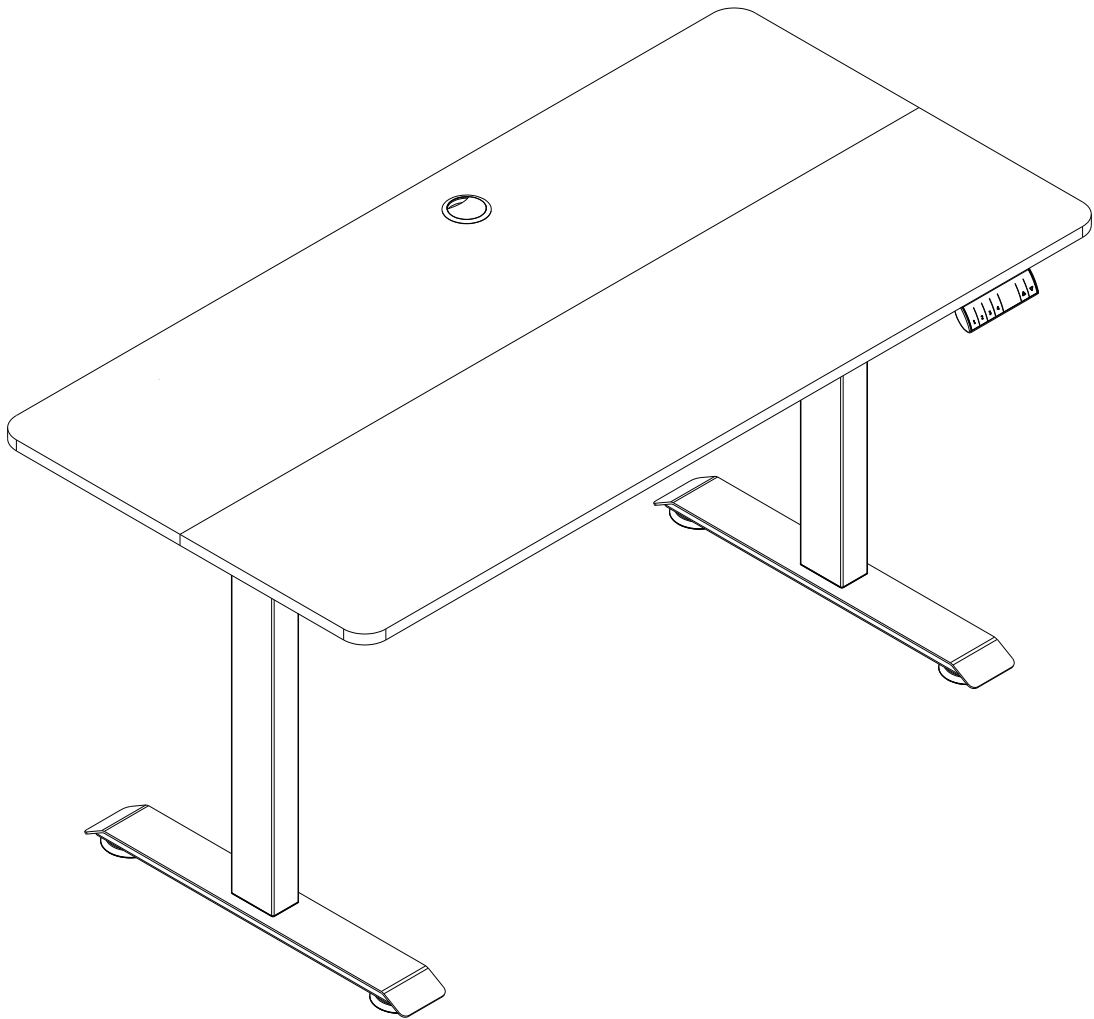

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT SAFEGUARDS


Read these instructions carefully and retain them for future use. When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

- Unpack all hardware bags and components to ensure you have all the parts.
- Use the tools included to assemble the desk, don't use the incorrect tools to assemble.
- Do not climb, stand or sit on the desk.
- Do not place objects on the desk when moving.
- Check to ensure all bolts, screws and brackets are tightened on a regular basis.
- Do not place the table in a humid environment.
- Do not place heavy objects on the table when storing.


There is potential risk of personal injury not to follow the instructions when in use.

Parts List


Ⓐ Lift column*1

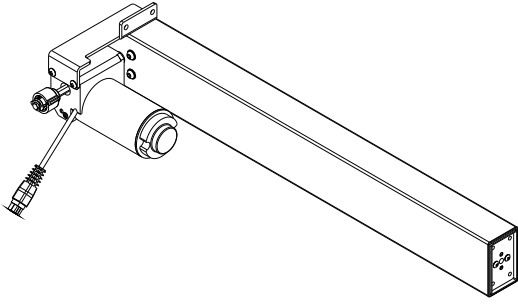


Ⓑ Lift column*1

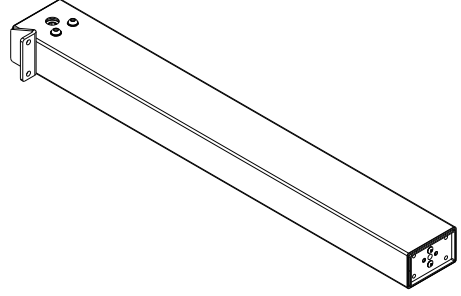


Ⓒ Base*2

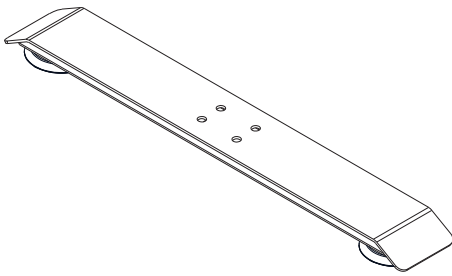


Ⓓ Frame*1

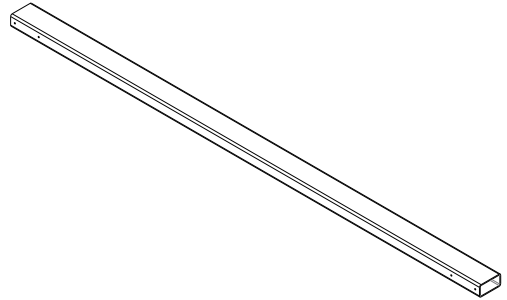


Ⓔ Side bracket*2

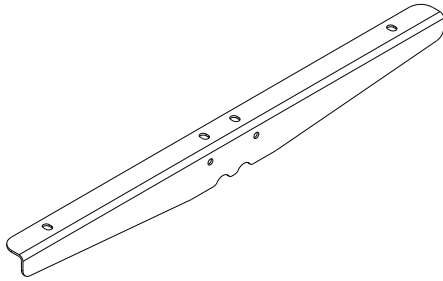

Ⓕ Motor Rod*1

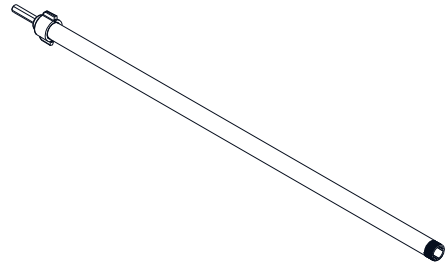

Ⓖ Desk top*2+Wooden pin*10
Power supply holder*1

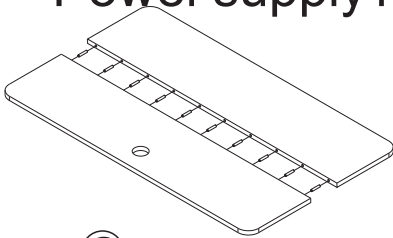


Ⓖ₁



Ⓖ₂

Ⓗ 5# wrench*1
cross screwdriver*1




Ⓗ₁




Ⓗ₂


Ⓘ Handset + Power supply
Power cord

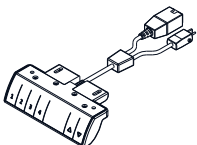

Ⓘ₁

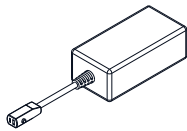

Ⓘ₂



Ⓘ₃

Ⓙ M6 screws*24

Ⓚ M4 screws*1


Ⓛ Tapping screws*4



Ⓙ



Ⓚ






Ⓛ

Assembly steps

Step 1:


Fixing ① lift column and ② lift column to the table leg with ③ M6 screws. M6 screws using the supplied spanner ④.

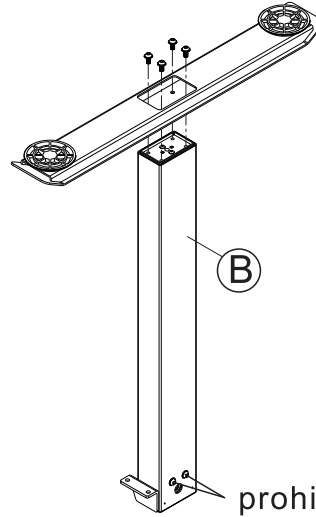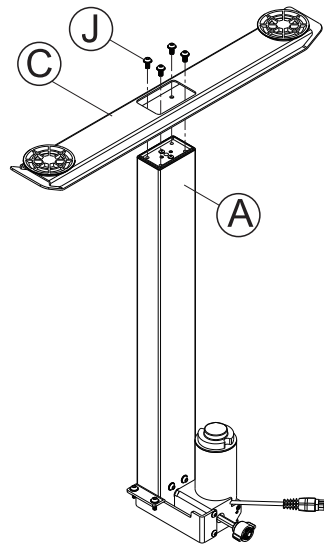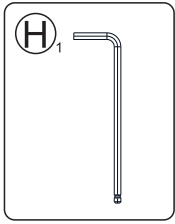


Step 2:

2.1 Assembling frame tightened with ⑤ M6 screws. M6 screws using the supplied spanner ④.

2.2 Then install the two side bracket with ⑥ M6 screws. M6 screws using the supplied spanner ④.

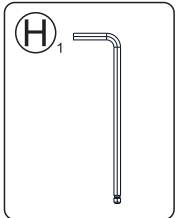

Pay attention to side bracket direction

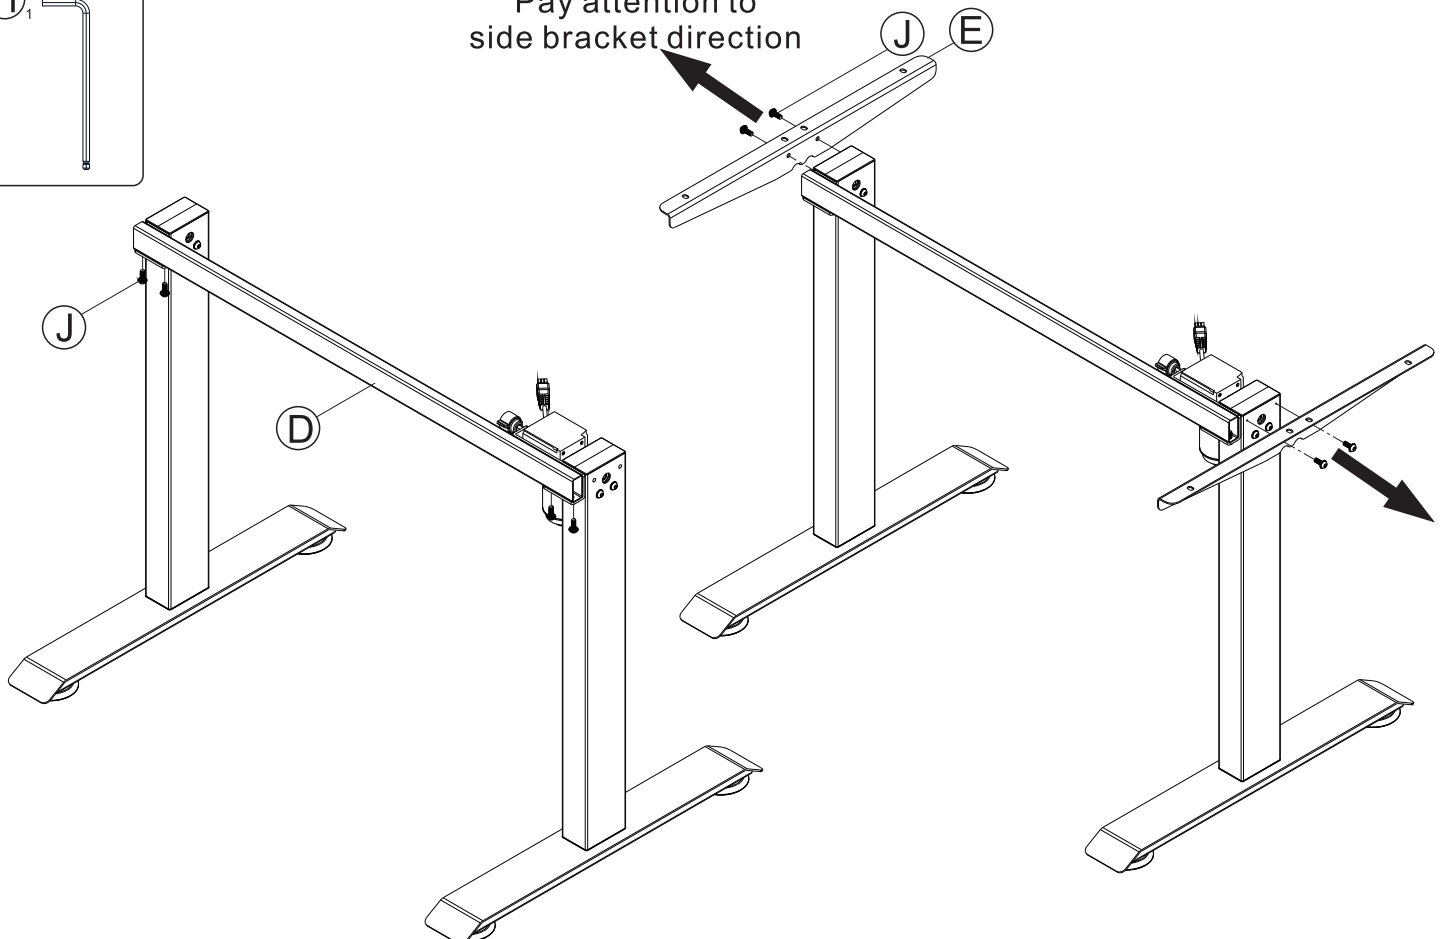


Step 3:

3.1 As shown in Figure 1 , insert the hexagonal bar into the table leg A until the buckle is not visible.

3.2 Assemble the other end of the connecting rod to the table leg B and screw on the handle. The handle does not need to be tightened. Note: As shown in Figure 2 below, it needs to be aligned with the card slot.

3.3 Pull the connecting rod with the handle to the bottom end of the table leg A in the direction of the arrow as follows.

3.4 Tighten the handle and install the M4 screws. M4 screws using the supplied screwdriver.

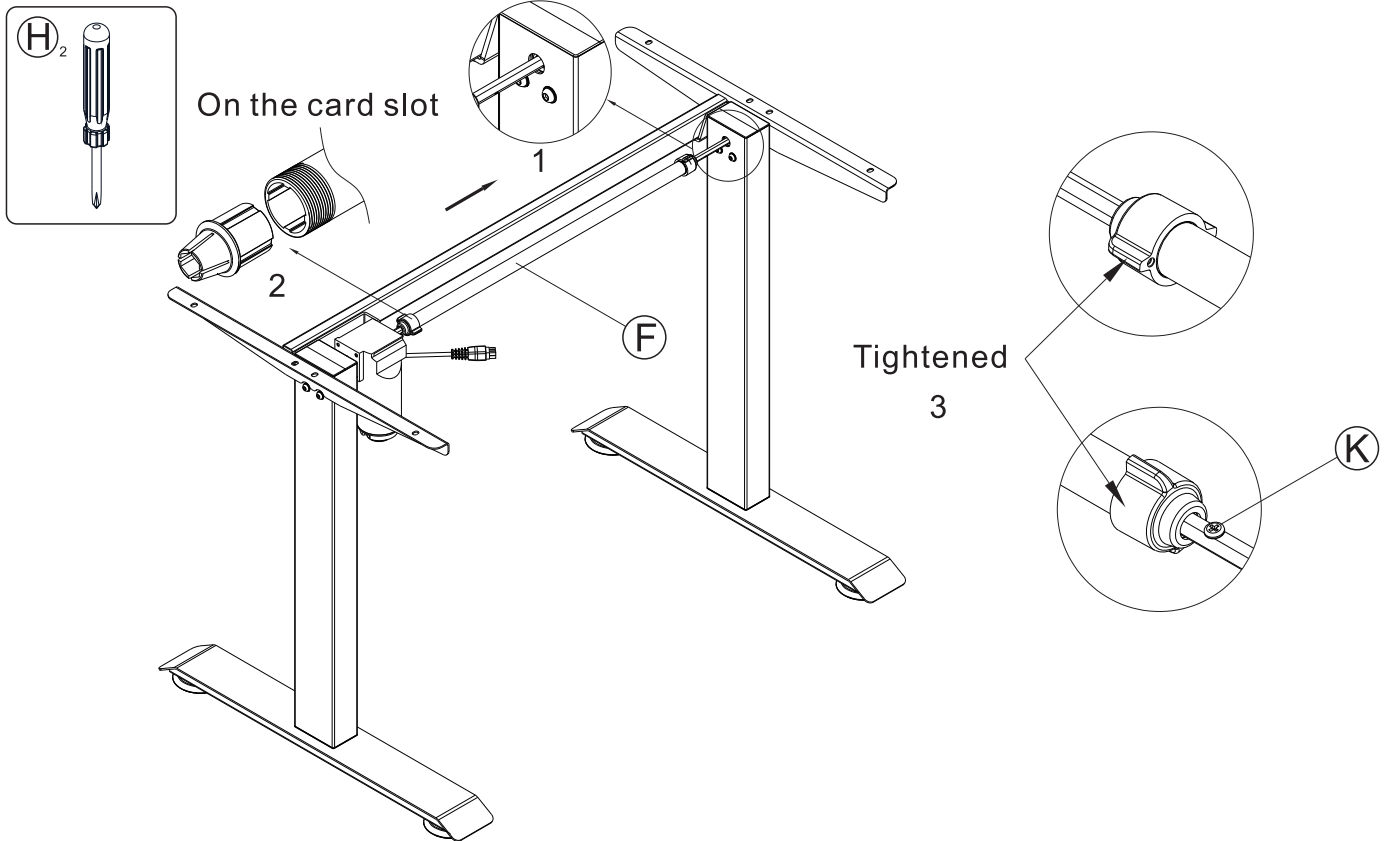


Step 4:

4.1 Lay the table board flat and put the table shelf on it.

4.2 After connected two desk top with pins and put on the frame and tightened with M6 screws, put on the hand handset. M6 screws using the supplied spanner.


4.3 The hand controller is fastened to the table with self-tapping screws. Self-tapping screws using the supplied screwdriver.

4.4 Connect the power cord and motor of the power supply handset as show in the figure.

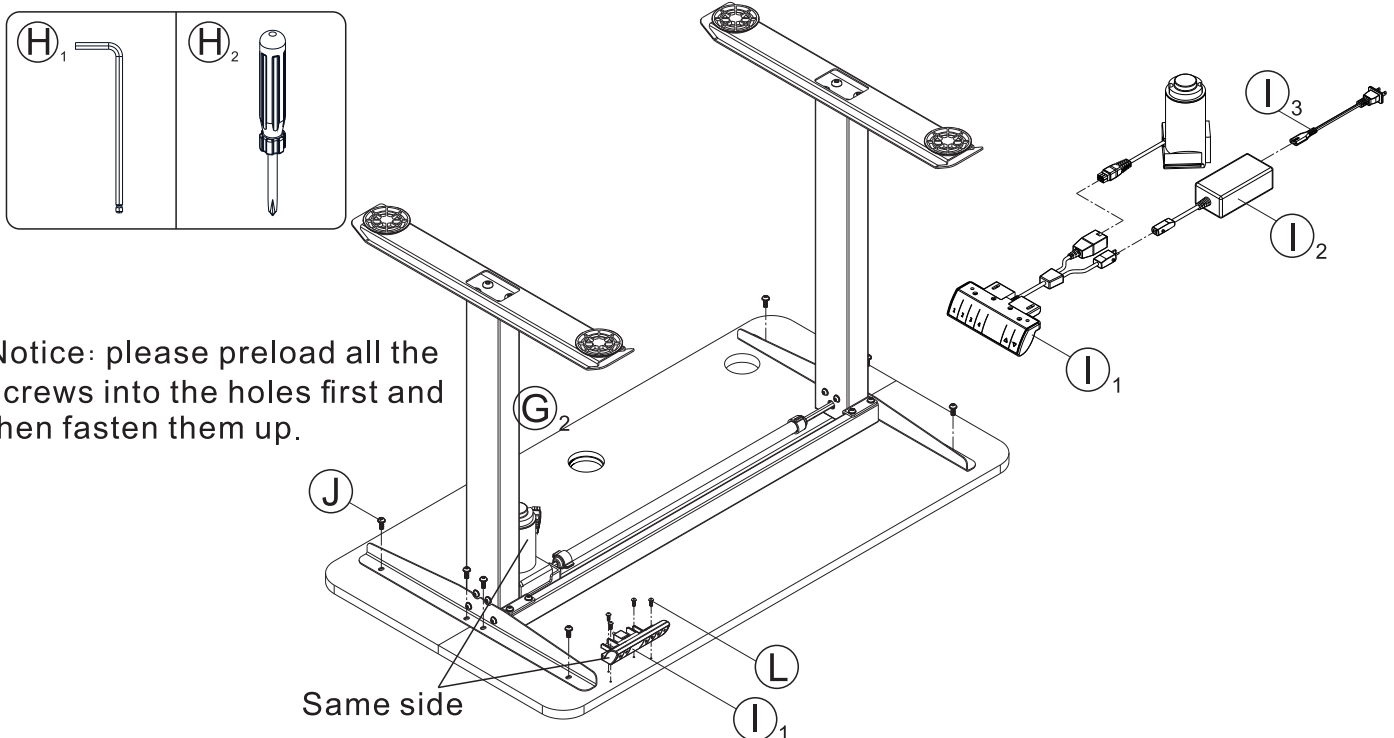

Notice: please preload all the screws into the holes first and then fasten them up.

Operational instructions

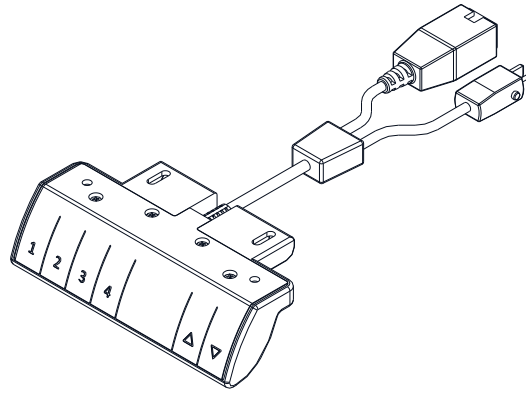

1. Lift Column

Press the button or button to control the lift column up or down. Press the button to control up of the lifting column, you can see the height (displayed number) on the screen; press the button to control the down of the lifting column, you can see the height (displayed number) on the screen.

2. Set memory height

Press () button for 2 seconds, set the current height to the memory height, When flashing display "H1~H4" 2 seconds, after 2 seconds display real-time height.

3. call memory height

Press the number button () can call its corresponding height, lift column will automatically run to the right position.

4. stroke reset

"E10、 E20" alarm state or running to the lowest height position, press the button 3 seconds, after the display () is released, the lifting column starts to run down to the bottom of the frame and rebound to a certain height, the reset is completed to display the lowest height.

5. protection and alarm

1. Block Protection: Display "E02." During the movement of the desk top vibration, collision or tilt desktop, which will alarm and immediately stop, reverse motion set the distance after automatic release, or in the reverse run press any key to stop and release. should be checked and ensured that the table does not vibrate substantially during operation, hit an obstacle or occur a tilt re-run.

2. Overheating protection: Display "Hot ." Continuous operating may initiate this protection and should be recharged or waited for at least 18 minutes before use.

3. Motor abnormal protection: Display "E10." Should be power off, re-check and ensure that the connection of the motor to the controller is reliable and then reconnect.

4. Overload protection: Display "E20." This alarm should be removed from the desk top when it's operating up; if this alarm occurs when it's operating down, cut off the power and the heavy objects should be removed, and the power should be re-charged.

5. Under-voltage protection: Display "E31." Should be power off, recheck and make sure the connection between the power supply and the handset is reliable, then connect the power.



6. Over-voltage protection: Display "E32." Should be power off, recheck and make sure the connection between the power supply and the handset is reliable, then connect the power.

Vinsetto

IN221101061V02_US_CA

920-072V80_920-072V81

FR

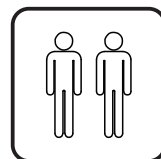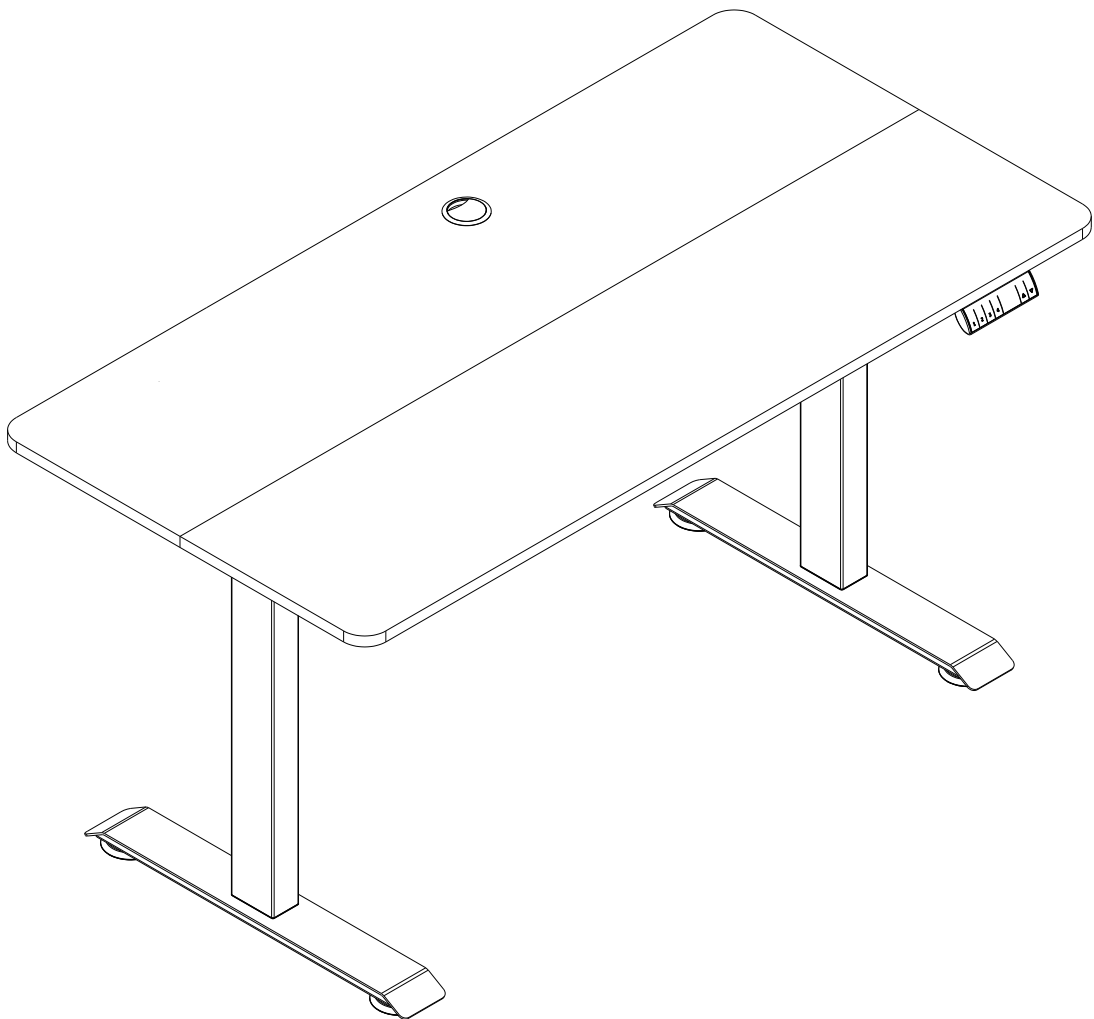

**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lisez attentivement ces instructions et gardez-les pour une utilisation ultérieure.


Lors de l'utilisation du produit, des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées pour réduire le risque de blessure, notamment les suivantes :

- Déballez tous les sacs de matériel et les composants pour vous assurer que les pièces sont toutes présentes.
- Utilisez les outils fournis pour assembler le bureau, n'utilisez pas d'outils incorrects pour l'assemblage.
- Ne montez pas, ne vous tenez pas debout et ne vous asseyez pas sur le bureau.
- Ne posez pas d'objets sur le bureau lors de son déplacement.
- Vérifiez que tous les boulons, vis et supports sont régulièrement serrés.
- Ne posez pas la table dans un environnement humide.
- Ne mettez pas d'objets lourds sur la table lors de son rangement.


Il y a un risque potentiel de blessure corporelle à ne pas suivre les instructions lors de l'utilisation.

Liste des pièces


Ⓐ Colonne de levage*1

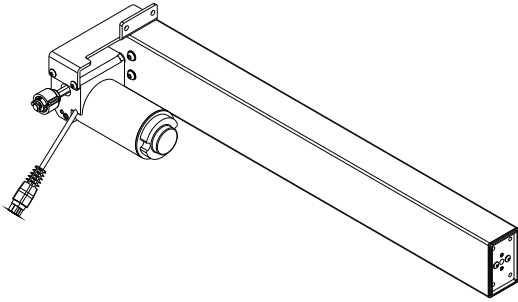


Ⓑ Colonne de levag*1

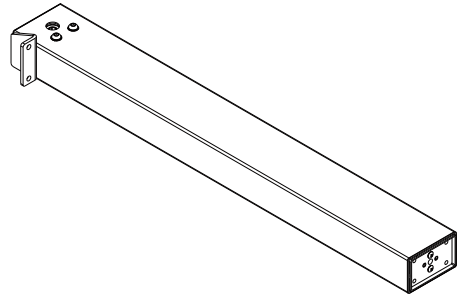


Ⓒ Base*2

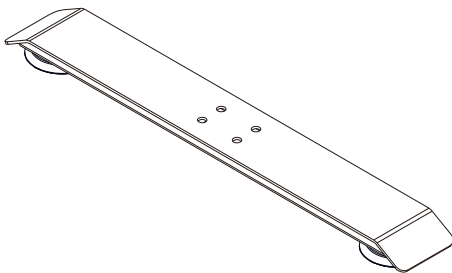


Ⓓ Cadre*1

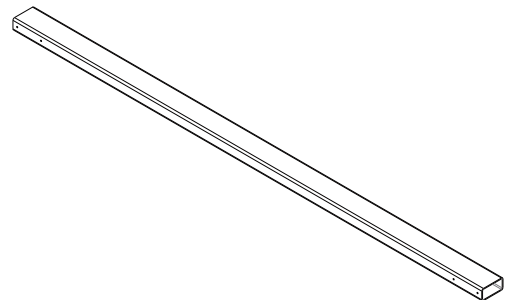


Ⓔ Support latéral*2

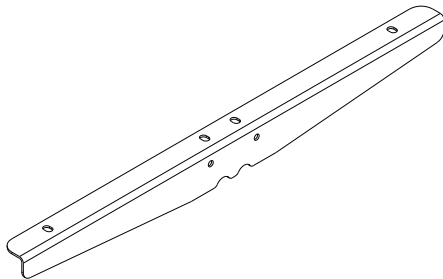

Ⓕ Tige du Moteur*1

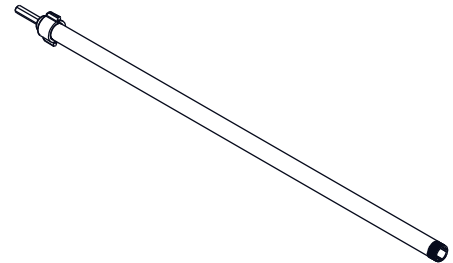


Ⓖ Plateau*2+Goupille eb bois*10
Porte-secteur d'alimentation*1

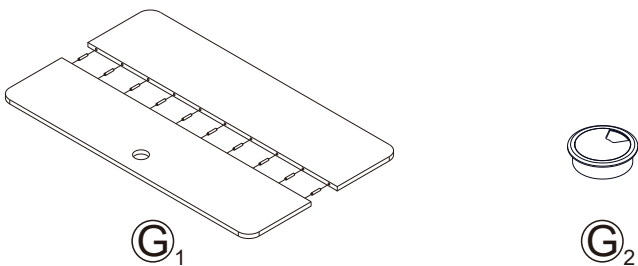

Ⓗ Clé à molette 5#*1
Tournevis cruciforme*1




Ⓘ Console de commande+Boîtier
d'alimentation+Cordon d'alimentation

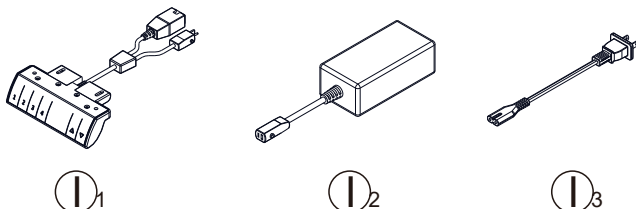

Ⓙ Vis M6*24

Ⓚ Vis M4*1




Ⓛ Vis à tête*4

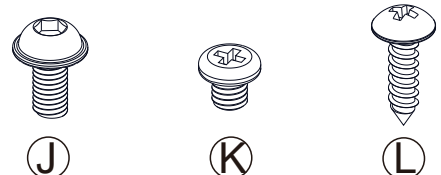

Étapes d'assemblage

Étape 1 :

Fixation de la colonne de levage A et de la colonne de levage B au pied de la table à l'aide des vis J M6 à l'aide de la clé H

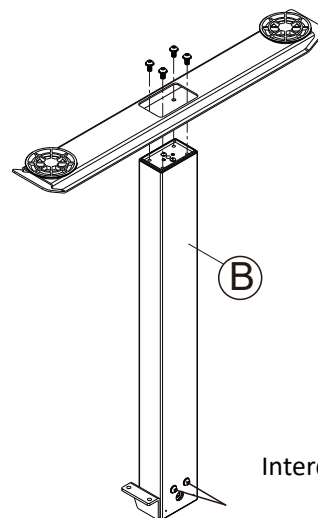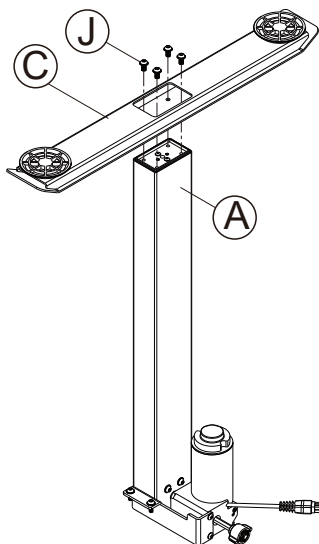
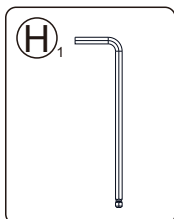


Interdit de démonter


Étape 2 :

2.1 Assembler le cadre en le serrant avec les vis J M6.M6 à l'aide de la clé H fournie.

2.2 Ensuite, installez les deux supports latéraux avec les vis J M6.M6 en utilisant la clé H fournie.

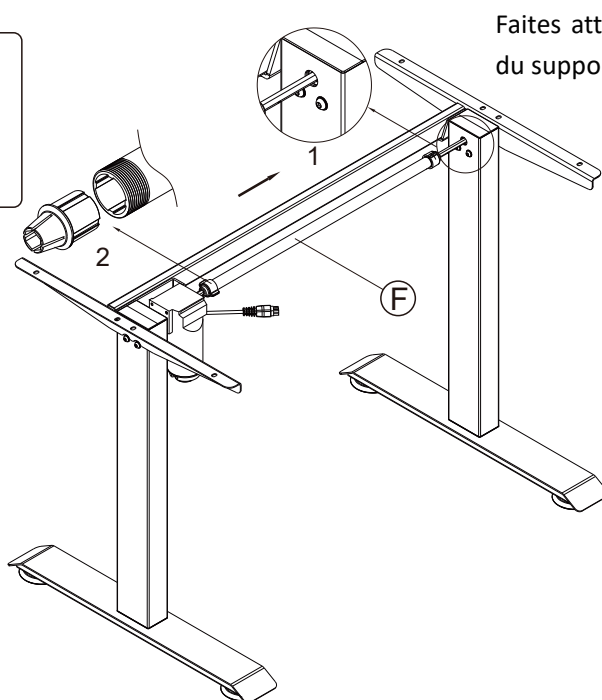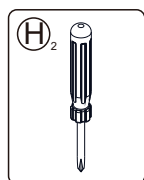

Faites attention au sens du support latéral

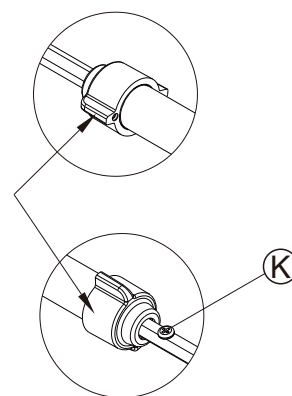

Étape 3 :


3.1 Comme indiqué sur la figure 1, insérez la barre hexagonale dans le pied de la table A jusqu'à ce que la boucle ne soit plus visible.

3.2 Assemblez l'autre extrémité de la barre de liaison au pied de la table B et vissez la poignée.

Il n'est pas nécessaire de serrer la poignée. Remarque : comme le montre la figure 2 ci-dessous, elle doit être alignée avec la fente de la carte.

3.3 Tirez la tige de connexion avec la poignée vers l'extrémité inférieure du pied de la table A dans le sens de la flèche comme suit.

3.4 Serrez la poignée et installez les vis K M4 à l'aide du tournevis H 2 fourni.

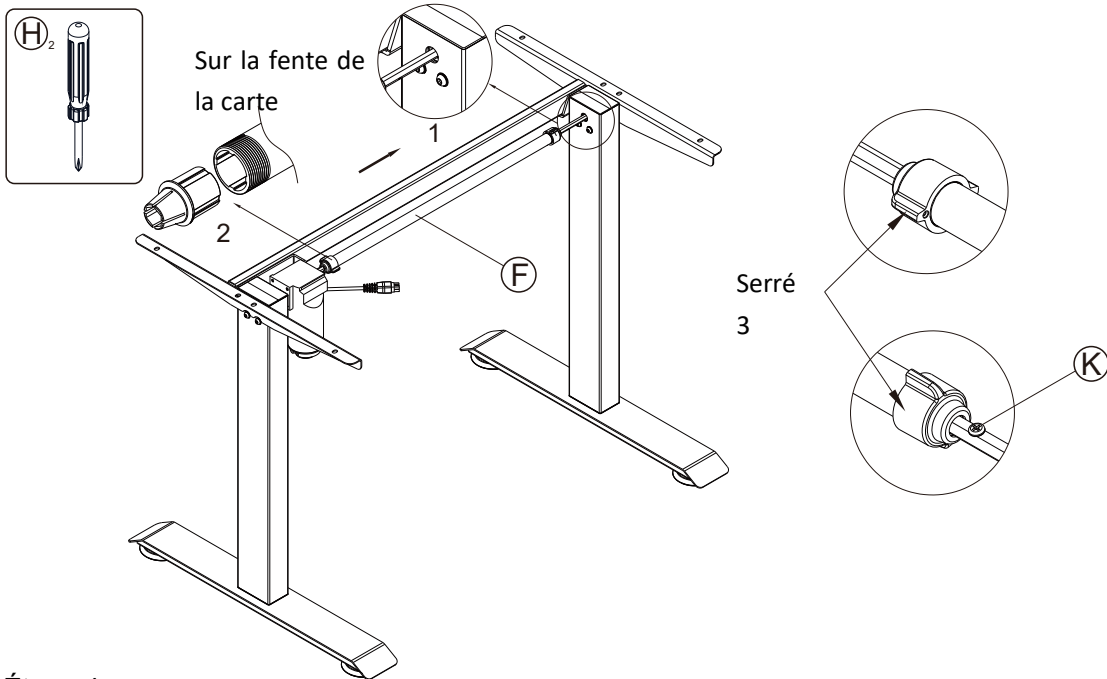


Étape 4 :

4.1 Posez le plateau de I table à plat et posez la planche de la table dessus.

4.2 Après avoir relié les deux plateaux de table avec des goupilles, placez-les sur le cadre et avec des vis J M6. Installez et serrez les vis M6 à l'aide de la clé H fournie.


4.3 La console de commande manuelle est fixé à la table à l'aide des vis auto-taraudeuses L. Vissez les vis auto-taraudeuses à l'aide du tournevis fourni H.

4.4 Connectez le cordon d'alimentation I₃ et le moteur du boîtier d'alimentation I₂ de la console I₁ comme illustré sur la figure.

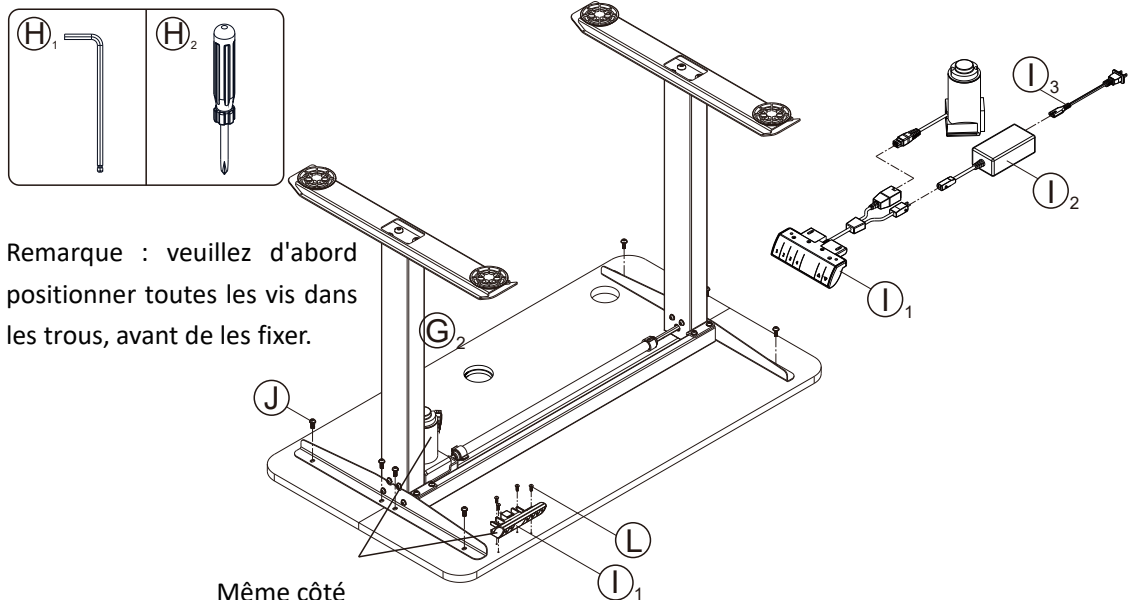

Remarque : veuillez d'abord positionner toutes les vis dans les trous, avant de les fixer.

Instructions d'utilisation

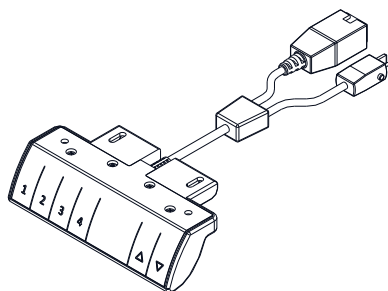

1. Colonne élévatrice

Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour commander la montée ou la descente de la colonne élévatrice. Appuyez sur le bouton ▲ pour actionner la montée de la colonne élévatrice, vous pouvez voir la hauteur (chiffre affiché) à l'écran ; appuyez sur le bouton ▼ pour actionner la descente de la colonne élévatrice, vous pouvez voir la hauteur (chiffre affiché) à l'écran.

2. Configurer la hauteur de référence

Appuyez sur le bouton (1234) pendant 2 secondes, pour enregistrer la hauteur actuelle dans la mémoire. Lorsque l'affichage "H1~H4" clignote pendant 2 secondes, la hauteur en temps réel s'affiche après 2 secondes.

3. Choisir une hauteur prédéfinie.

Appuyez sur le bouton numérique (1234) pour sélectionner la hauteur correspondante, la colonne élévatrice se met automatiquement dans la bonne position.

4. Réinitialisation

En cas d'alarme "E10、E20" ou lorsque la hauteur la plus basse est atteinte, appuyez sur le bouton pendant ▼ 3 secondes, l'écran affiche (Réinitialisation), la colonne élévatrice commence à descendre jusqu'au bas du cadre puis rebondit à une certaine hauteur. La réinitialisation est terminée et affiche la hauteur la plus basse.

5. protection et alarme

1. Protection contre les blocages : Affichage "E02". Pendant le déplacement du bureau, les vibrations, les collisions ou l'inclinaison du bureau peuvent déclencher une alarme et s'arrêter immédiatement. Un mouvement inverse permettra de régler la distance après la libération automatique ou dans le cas contraire appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter et relâcher. Il convient de vérifier et de s'assurer que la table ne vibre pas de manière importante pendant le déplacement, qu'elle ne heurte pas un obstacle ou qu'elle ne subit pas une reprise d'inclinaison

2. Protection contre la surchauffe : Affichage "Surchauffe". Une utilisation continue peut déclencher cette protection et doit être rechargée ou attendre au moins 18 minutes avant d'être utilisée.

3. Protection contre les anomalies du moteur : Affichage de "E10". Il faut couper l'alimentation, vérifier et s'assurer que la connexion du moteur au contrôleur est correcte, puis la reconnecter au besoin.

4. Protection contre les surcharges : Affichage "E20". Cette alarme doit être retirée du bureau lorsqu'elle est en fonctionnement ; si cette alarme se produit lorsqu'elle est en fonctionnement, coupez le courant, retirez les objets lourds et rechargez le courant.

5. Protection contre la sous-tension : Affichage "E31". Il faut couper l'alimentation, vérifier et s'assurer que la connexion entre l'alimentation et la console est fiable, puis brancher l'alimentation.

6. Protection contre la surtension : Affichage "E32". Doit être éteint, vérifier et s'assurer que la connexion entre l'alimentation et le combiné est fiable, puis brancher l'alimentation.

Input voltage	110-240(AC)	V
Input AC frequency	47-63	Hz
Output voltage	29	V
Output current	1.8	A
Output power	52.2	W
Average active efficiency	88	%
Efficiency at low load (10 %)	88	%
No-load power consumption	40	W

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine